

Besiktning av lastbryggor: Bedömning av brister vid Återkommande- (ÅB) och Revisionsbesiktning (Rev)

Sammanställ av Swetic TK-lyft		Datum 2014-05-27	Rev 0
Aktuell föreskrift AFS 2003:6 med ändringar	ÅB Notering (N) Brist nivå 2 Brist nivå 3	Rev* N, 2, 3	Kommentar
Dokumentation med instruktioner för användning, drift & skötsel saknas.	2	2	
Max last skylt saknas	2	2	<i>Skall vara synlig oavsett bryggans läge</i>
Identifikationsskylt ("Tillverkarskylt") saknas	-	-	<i>Objektet ska alltid kunna identifieras på ett eller annat sätt</i>
Nödstopp saknar tydlig märkning.	2	2	<i>Reglerat i AFS 2008:3, pkt 1.2.4.3</i>
Gul/svart eller röd varningsfärg på sidoytorna bristfällig	2	2	
Servicestöta saknar skyltning	2	2	<i>Skall vara varaktigt skyltad enligt gällande standard</i>
Befintlig förankring mellan lastbrygga - bil fungerar inte	-	-	<i>Regleras inte i den gällande standarden. Besiktning görs mot AFS 2003:6. Förankring av bil kan lösas på många sätt till exempel genom användning av så kallade stoppklotsar. Frågan är därför att hänföra till annan föreskrift till exempel Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4. Information om detta finns även i handboken att angöra en lastbrygga från TYA, se bilaga under dockning</i>
Skadad durkplåt (mekanisk-, rost- eller slitageskada)	-	-	<i>Bedömningsfråga</i>

*Brist och/eller notering skrivs i de fall punkten omfattas av revisionsbesiktningen (se även förklaring av revisionsbesiktning i erfarenhetsdokumentet)

Aktuell föreskrift BFS 2011:12 med ändringar	ÅB Notering (N) Brist nivå 2 Brist nivå 3	Rev* N, 2, 3	Kommentar
--	---	------------------------	------------------

Bumperts skadade	-	-	<i>Bedömningsfråga</i>
Halkbeläggning skadad eller borta	2	2	
Bristfällig belysning. Uppsikt kan inte hållas över lastbryggan	N, 2	2	<i>Bedömning baserad på hur "mörkt" det är</i>
Loggbok saknas	N, 2	N, 2	<i>AFS 2003:6 kräver inte rutinmässig kontroll av loggbok i samband med besiktning. Notering kan upphöjas till brist om notering från tidigare besiktning inte åtgärdats.</i>
Underhåll enligt användarmanual inte utfört	-	-	<i>Är användar- och brukar krav. Kan normalt inte kontrolleras i samband med besiktning.</i>
Försäkran om överensstämmelse saknas	-	-	<i>ÅB: Brister och/eller tveksamheter mot gällande regelverk i kombination med avsaknad av försäkran om överensstämmelse kan leda till 3:a (ärendet kan lämnas till myndigheten för marknadskontroll). Rev: Är den genomförda revisionen av sådan omfattning att objektet ska jämföras med en nytillverkad maskin (förnyad CE-märkning) faller kravet på revisionsbesiktning.</i>
Bärande delar uppvisar sprickbildning, deformationer eller är rostangripna	N, 2, 3	N, 2, 3	-
Täskyddsplåt skadad, saknas eller ur funktion	2, 3	2, 3	
Nödstoppknapp eller godkänt vred saknas alternativt fungerar inte så att bryggrorelsen stoppas.	3	3	<i>Kan även utgöras av låsbar säkerhetsbrytare med rött vred och gul bakgrund. SS-EN 1398 2009. pkt 5.4.2.6 (Vägledningsdokument från AV finns som behandlar krav på bryggor tillverkade före maskindirektivet)</i>

*Brist och/eller notering skrivs i de fall punkten omfattas av revisionsbesiktningen (se även förklaring av revisionsbesiktning i erfarenhetsdokumentet)

Aktuell föreskrift BFS 2011:12 med ändringar	ÅB Notering (N) Brist nivå 2 Brist nivå 3	Rev* N, 2, 3	Kommentar
--	---	------------------------	------------------

Servicestöta saknas.	2	2	<i>Alla bryggor omfattas inte av krav på servicestöta. Kan inte besiktning ske avbryts besiktningen</i>
Elkablar skadade	2, 3	2, 3	<i>Bedömningsfråga – risk för personskada medför en 3:a.</i>
Manöverskåpet är placerat så att lastbryggan kan köras utan att man har uppsikt över bryggplanet.	3	3	
Lastbrygga där man inte kan kontrollera gångjärnen . Helt inbyggda så att de inte syns eller med ett spel så att det inte kan kontrolleras.	2	-	<i>Dagens bryggor ska ha kontrollerbara gångjärn. För äldre bryggor har AV utgivit vägledningsdokument som behandlar bland annat kontroll av gångjärn).</i>
Avsaknad av låsbar frånskiljare eller likvärdig lösning i miljö där allmänheten kan komma åt att manövrera lastbryggan (till exempel då frånskiljaren är åtkomlig på apparatskåpet).	2	2	

*Brist och/eller notering skrivs i de fall punkten omfattas av revisionsbesiktningen (se även förklaring av revisionsbesiktning i erfarenhetsdokumentet)